

配電関係業務共有化情報

支社		営業所	
承認	立業	承認	立業
業務担当箇所の所属長 ○○	業務担当箇所の担当者 ○○	○○	○○

【回付ルート】

トラブル事象発生→《立案》業務担当箇所の担当者→《提案（省略可）》業務担当箇所の副長→《承認（電子ツール）》発生部署の所属長→《報告》支社業務担当箇所→《立案》支社業務担当箇所の担当者→《提案（省略可）》支社業務担当箇所の副長→《承認（電子ツール）》支社業務担当箇所の所属長→《報告（必要な場合）》配電部業務担当箇所の担当者→《保存》用済後廃棄

報告事象	配電部報告事象・支社報告事象	トラブル事象検討会	開催	・	非開催
現状調査	要 ・ 否	対策的ルールの設定	要 ・ 否		
判断理由等 本事象は、他の事業場でも発生しうることから共有化を図る。トラブル事象検討会については、トーエネックにおいて実施するため「否」とする。					

所属・発注部署	起因	直営	・	請負	・	委託		
	内 容	低圧計器検満工事で線間短絡し、ガス漏れ 火災発生						
発生日時	発生場所			豊田市山之手8-2-1 地内				
2022年11月18日(月) 9時10分頃								

<概要>

スマートメーターへ取替作業時、電源側の電線がガス管に接触し短絡した。

<発生状況>

2022年11月18日(金)

1. 9時00頃、トーエネック協力会社の技術者（技術者A）は、マンションで電灯30Aの計器検満取替工事を実施した。

バイパス工事が完了し、計器を取り外したところ、電源側の電線が垂れ、計器工事用絶縁キャップが外れたと同時に、電源側の電線先端部がガス管に接触し短絡した。


短絡のアークによりガス管に穴が開き、噴き出したガスにアークが引火したことで火災が発生した※。（想定）

※ 発生状況の詳細は、別紙「業務事故（その他事故）処理票」および参考書類「業務事故検討会資料一式」を参照。

2. 9時15分頃、施設副長へトーエネックG長から、上記について連絡があり、施設担当者2名が現場に出向した。
3. 9時45頃、施設担当者2名が現地に到着。この時、トーエネック応援者（5名）も到着した。
4. 施設担当者2名は、現場状況把握のため、マンション全戸の停電状況及び電気の使用状況を確認し、全てのお客さまが通電していることを確認した。
5. 10時30分頃、施設担当者2名は、警察、消防の現場検証が終わったため、当該お客様の短絡及び火災に至る事象の状況調査を実施、作業者への聞き取りや短絡事象現場の調査を実施した。
6. 11時30分頃、施設担当者2名は現場調査が完了したため、営業所に最終の状況報告後、帰社した。

計器取外し側面図




別紙2

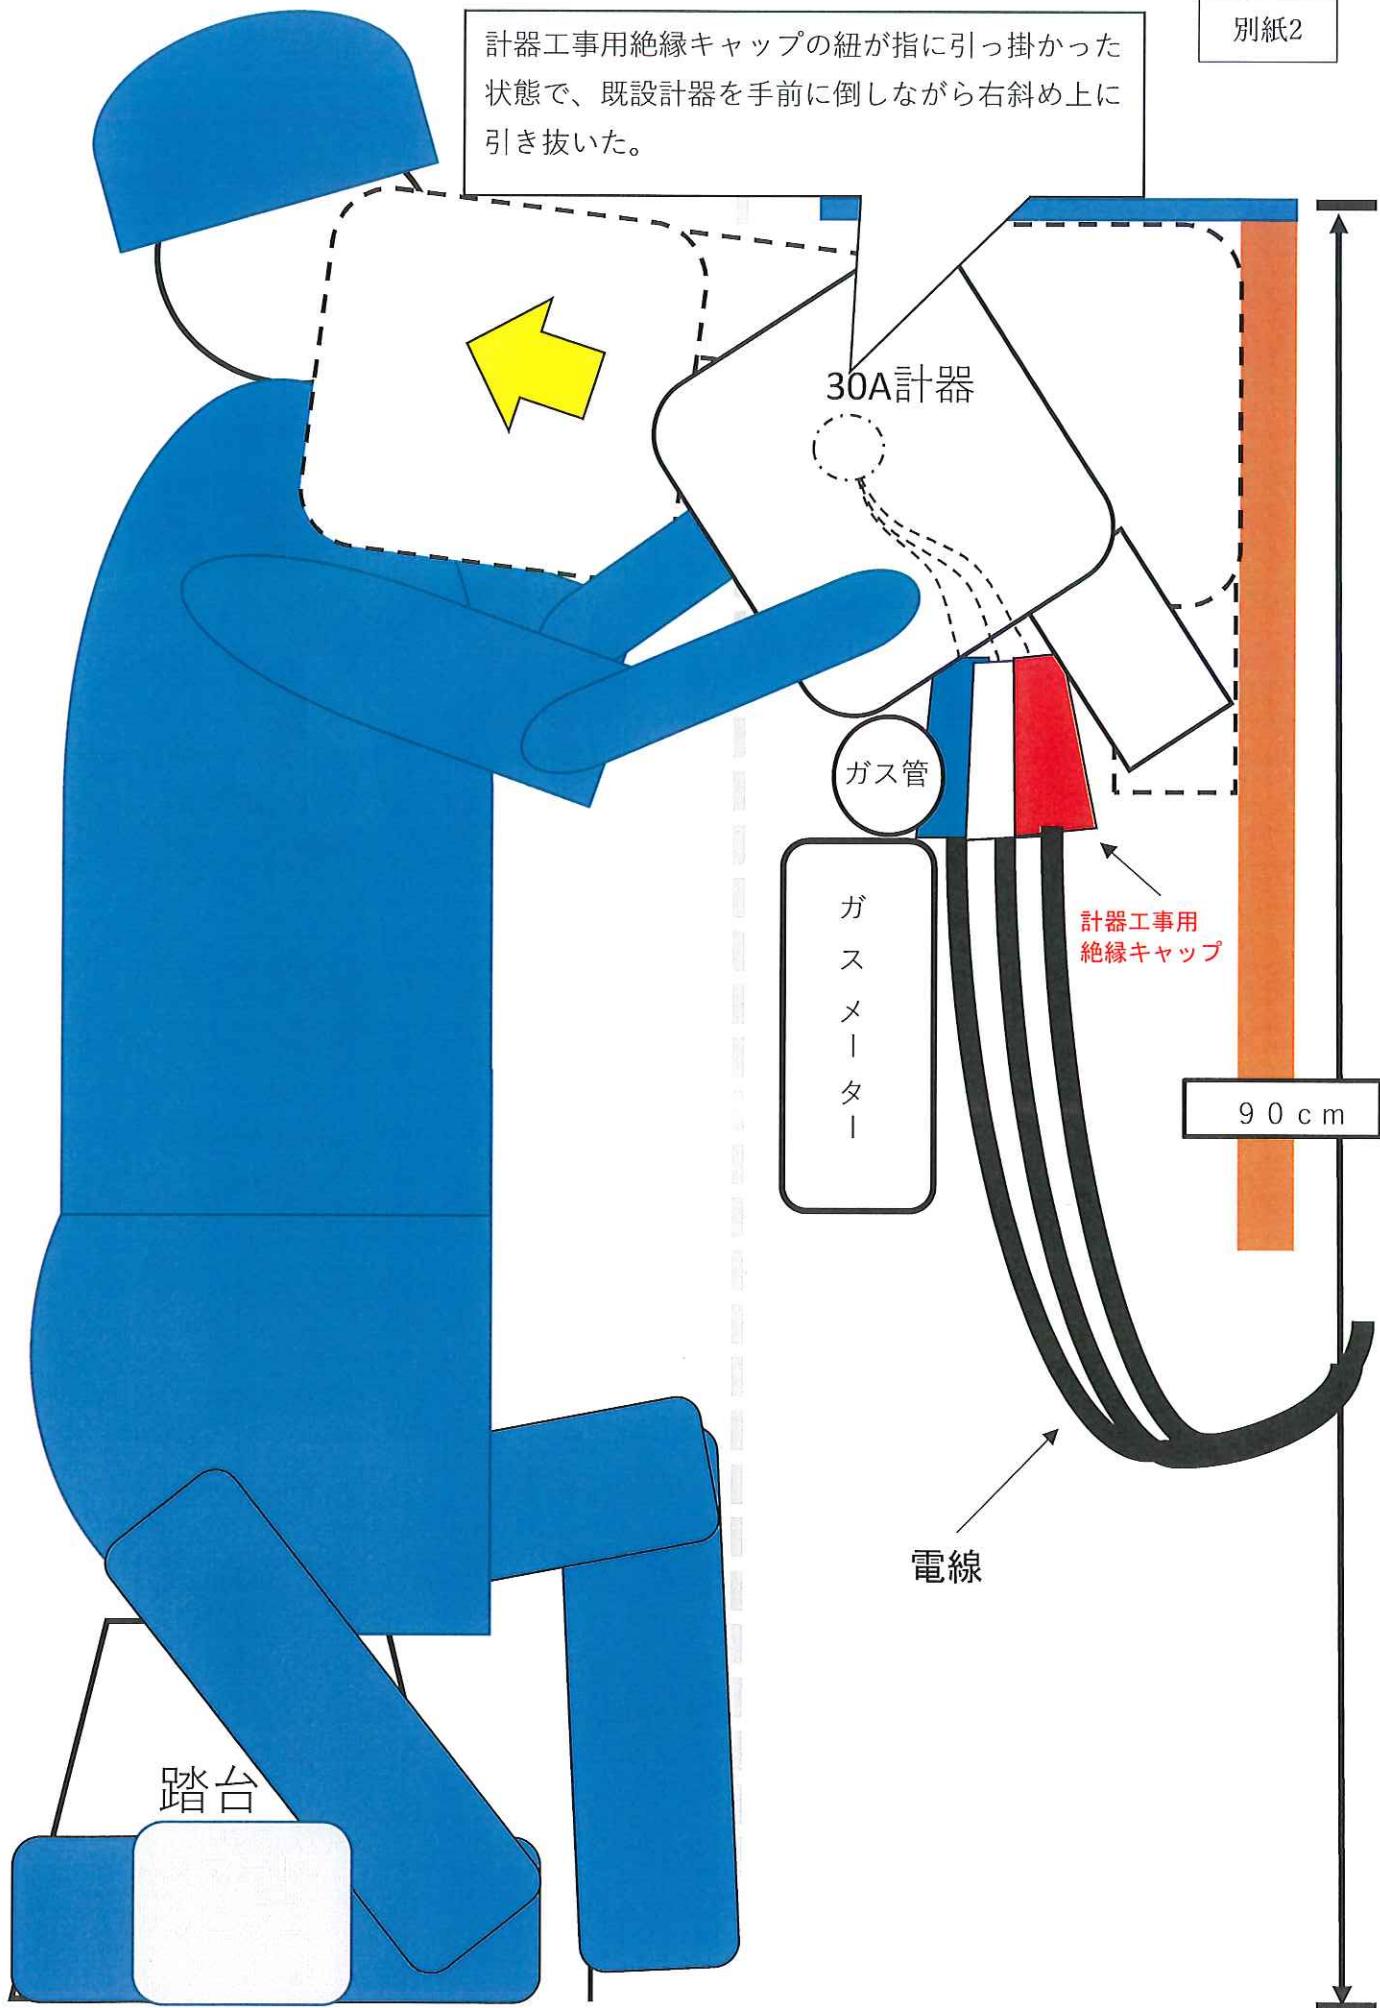

計器取替時短絡状況

2022.11.18

別紙1

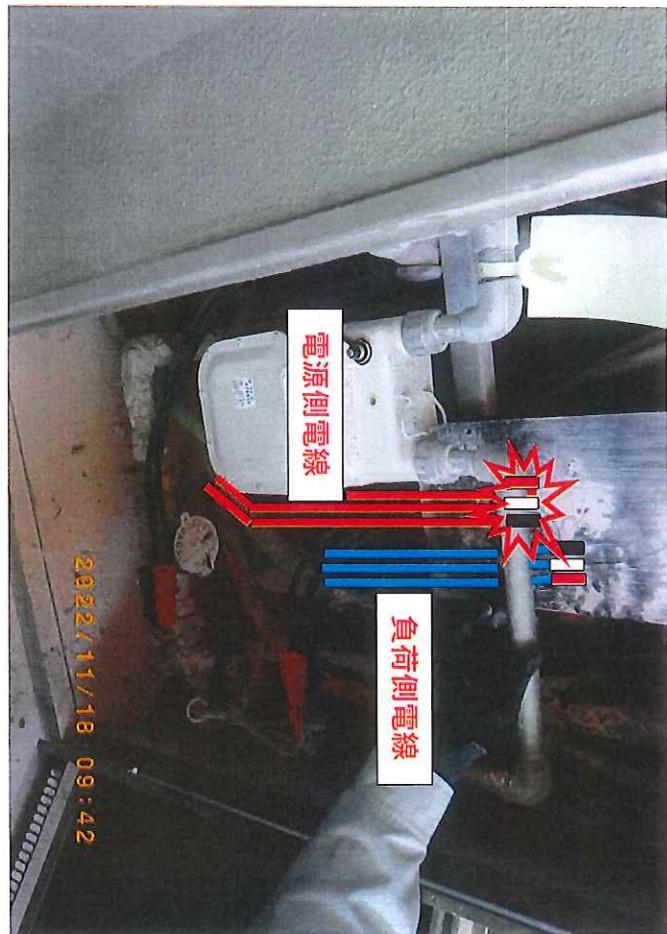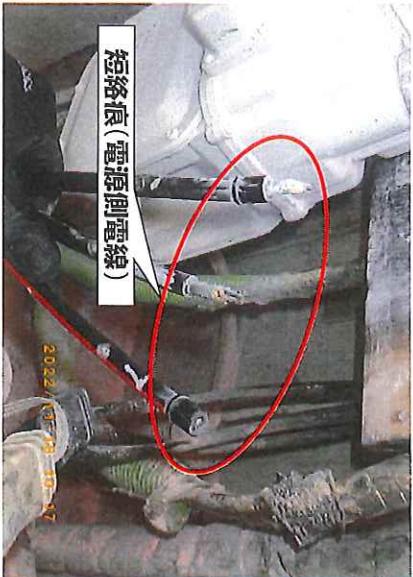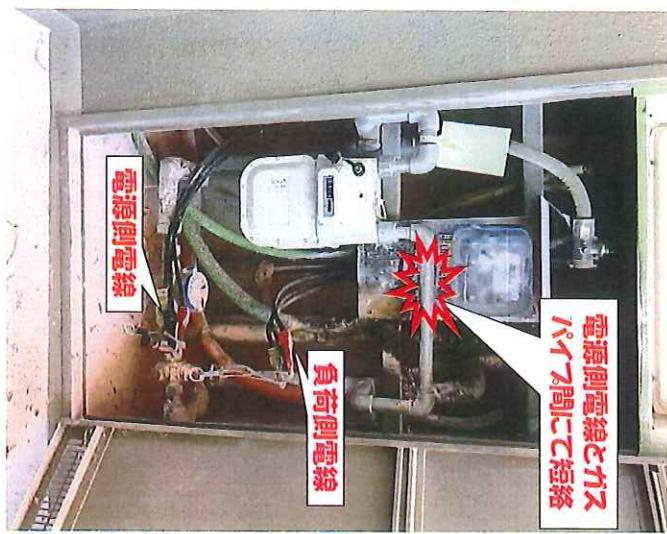

1. 作業検証

ラチェット（580g）を高さ約60cmから落下させる事により計器工事用絶縁キャップの把持力を検証した。

	落下前	落下後	結果
持 参 品			計器工事用絶縁キャップが3本とも抜けた。
新 品			計器工事用絶縁キャップが3本とも抜けなかった。

2. 計器工事用絶縁キャップの比較

作業検証を実施した計器工事用絶縁キャップの開口部を比較した。

		計器工事用絶縁キャップの把持部の開口部に大きく違いがあった。
--	--	--------------------------------

3. まとめ

当該現場で使用していた計器工事用絶縁キャップは、2年間使用して交換していなかったため、把持力が低下している。

以 上

計器工事短絡事象に伴う検証結果

計器工事用絶縁キャップが3本抜けた想定原因

評価

検証結果

計器工事用絶縁キャップが3本抜けた想定原因

計器工事用絶縁キャップの挿入不足の場合

評価

計器工事用絶縁キャップは抜けなかった。










計器工事用絶縁キャップが3本抜けた場合
引っ掛けた場合

計器を手前に倒しながら正面に引き抜いた結果、計器工事用絶縁キャップが1本だけ抜けた。




評価

計器工事用絶縁キャップが3本とも抜けた結果で短絡した可能性が高い。また、別紙5「計器工事用絶縁キャップの作業検証について」のとおり、当該現場で使用した計器工事用絶縁キャップは、長期間使用しているため、把持力も低下し、新品の計器工事用絶縁キャップと比べて抜け易い状況であった。

技術者の動作

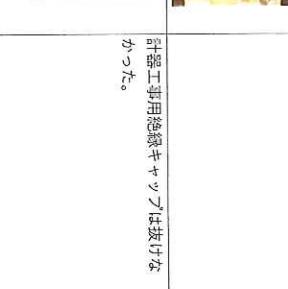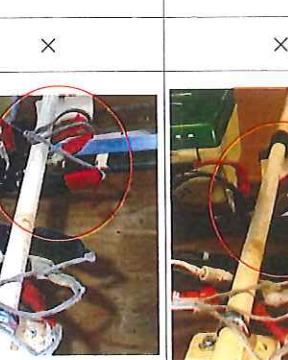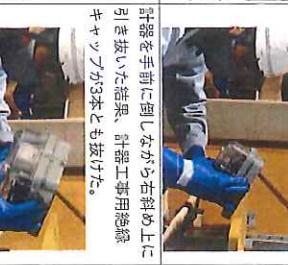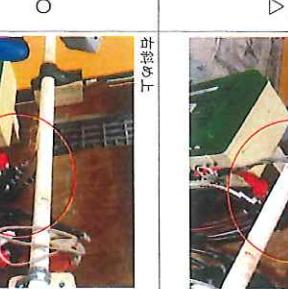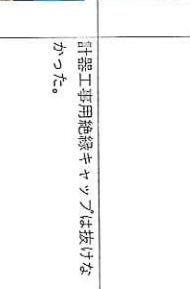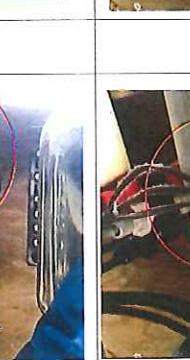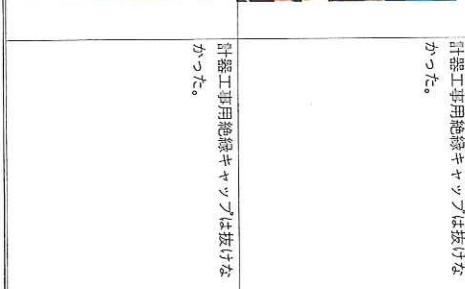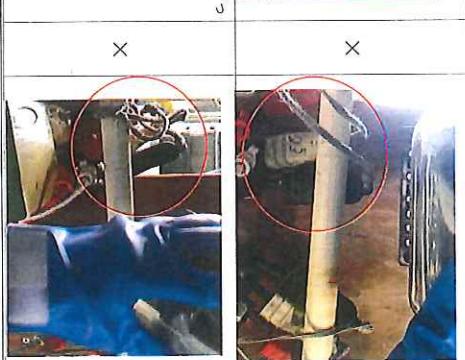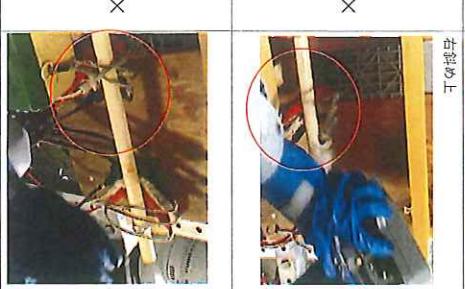

バイパスケーブルの自重

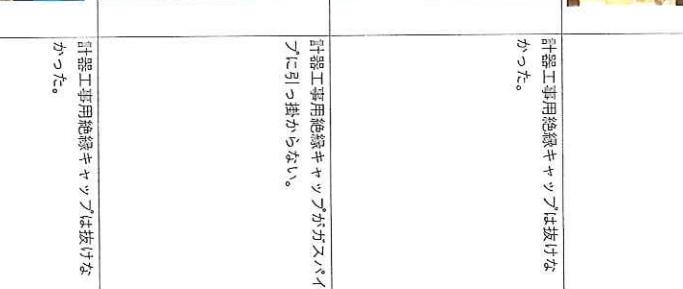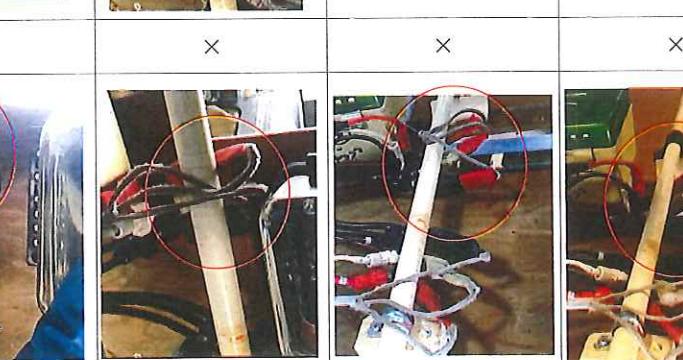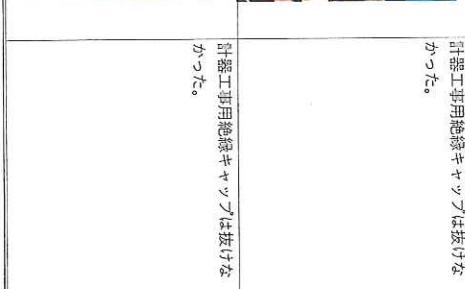


まとめ

作業後検査を実施した結果、撤去計器を取り外す際に電源側の電線に取付されている計器工事用絶縁キャップが3本とも抜け短絡した可能性が高い。また、別紙5「計器工事用絶縁キャップの作業検証について」のとおり、当該現場で使用した計器工事用絶縁キャップは、長期間使用しているため、把持力も低下し、新品の計器工事用絶縁キャップと比べて抜け易い状況であった。

短絡事象の発生メカニズム


別紙4

【当該現場写真（事象発生後）】

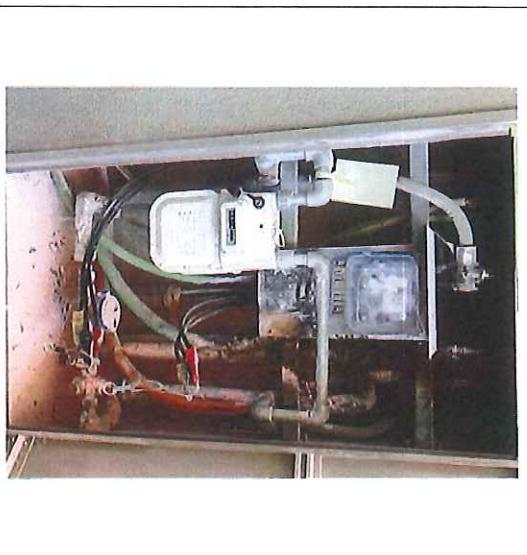


既設計器に手をかけた状態

【バイパスケーブル接続後の電線位置】

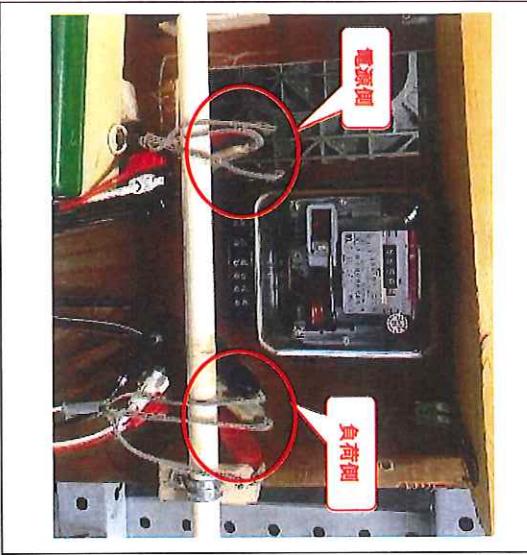

既設計器を取り外している状態

【計器の取替時の作業姿勢】

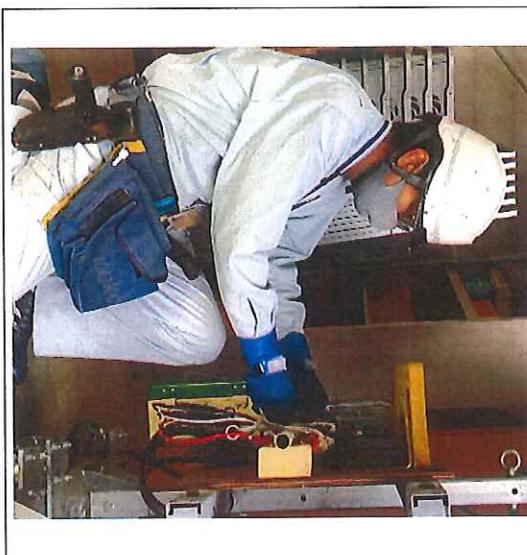

計器工事用絶縁キャップの紐が引っ張られた状態

電源側の電線がガスパイプに接触している状態

拡大図

既設計器に手をかける時に計器工事用絶縁キャップの紐が指に引っ掛けた（想定）

た。

既設計器に手前に倒しながら右斜め上に引き抜い
た。既設計器を取り外したと同時に計器工事用絶縁キャ
ップの紐が引っ張られた。

計器工事用絶縁キャップが3本とも抜け、ガスパイプに接
触し短絡した。
※当該現場で使用していた計器工事用絶縁キャップの
把持力も低下していた事により外れ易くなっ
た。

