


災害速報



| 災害種別 | | 態様別 | | | | | |
|--|--|--------------|-------|---|--|--|--|
| 業務上災害 | | その他(崩壊、倒壊) | | | | | |
| 所属・発注部署・請負者 | | 氏名 | 年齢 | 性別 | | | |
| 中部電力パワーグリッド株式会社 島田営業所 配電課 | | | 50代 | | | | |
| 発生日時 | 天候 | 発生場所(住所) | | | | | |
| 2020年7月6日(月)17:30頃 | 雨 | 榛原郡川根本町上長尾地内 | | | | | |
| 業務内容 | 概要図 | | | 負傷部位 | | | |
| 倒木除去のための伐採作業 |  | | |  | | | |
| 発生状況 | | | | 関係箇所への連絡 | | | |
| 1. 15:35 本人と作業者Aは、13:26に発生した配電線故障の復旧作業に従事していたが、復旧目途がついたため当該現場に出向した。 2. 15:55頃 本人は作業者Aと当該現場に到着し現場調査ならびに倒木除去の準備に着手した。 (倒木全長:約11m 胸高直径:約0.4m) 3. 16:50頃 作業者5名が順次現着し、倒木除去に着手した。 作業者Bは、高所作業車にて電線に掛かっている倒木を除去するため、頭打ちを実施した。 本人と作業者Cは、まだ電線に張力が掛かっているため、根元を切り樹木を起こせば電線から樹木が外れると考えた。 4. 17:25頃 作業者Cは、樹木の東側に立ち受け口を作ったが、うまく作れなかつたため、西側に移動し受け口を作った。 その後、東側に移動し追い口を切った。 本人は、東側で作業を確認していたが、西側の追い口が浅かつたため、西側へ移動し作業者Cからチェーンソーを受け取り、追い口を切った。 5. 17:30頃 直後、樹木が起き上がり、本人の方向へ倒れ下敷きになった。 6. 17:41 救急車が到着し、その後病院に搬送された。 7. 19:05 搬送先の病院にて死亡が確認された。 | | | | 警察 連絡済 救急 連絡済 | | | |
| 当日の服装 | | | | | | | |
| 制服、保安帽、雨合羽、編上げ靴、皮手袋 | | | | | | | |
| 災害の程度 | 傷病名 | | 休業日数 | 治療日数 | | | |
| 当方 | 死亡 | | 頭蓋骨骨折 | | | | |
| 相手方 | | | | | | | |

別紙(概要図に載せきれない図や写真)

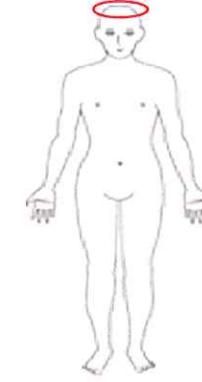